## Учебная дисциплина ЕН.02 ИНФОРМАТИКА

Дата: 13.04.2020г.

Группа № 47

Специальность СПО 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

№ урока 69-70

**Тема:** Создание деталей. Как работать в Компас 3D. Приемы создания детали. Сервисные возможности.

Задание: 1. Изучить видеоматериал:

https://www.youtube.com/watch?v=zcGwsCN5h0E&t=179s

https://www.youtube.com/watch?v=2pD4NcXh4Tk&t=14s

2. сделать конспект в тетради.

**Тема:** Создание деталей. Как работать в Компас 3D. Приемы создания детали. Сервисные возможности.

## Теоретический материал

Создание деталей в КОМПАС не составит для Вас труда, если Вы хорошо ориентируетесь в функционале КОМПАС-График. Основа трехмерного проектирования — создание эскизов, перемещение которых в пространстве и позволяет получить объемные тела. Эскиз можно сравнить с фрагментом, для его построения используются команды построения геометрических примитивов: отрезков, окружностей, прямоугольников и др.

Если же говорить про способы создания детали, то их не так уж и много. Существует 4 формообразующие операции:

- выдавливания;
- вращения;
- по траектории;
- по сечениям.

Правда, существуют и другие способы построения, но они встречаются намного реже. Например, гибридное моделирование, работа с листовым телом, булевы операции.

Получается любая деталь состоит из простейших объемов, каждый из которых выполнен одной из 4-х формообразующих операций.

## С чего начать создание детали

Каждая деталь состоит из последовательности формообразующих операций, формообразующие операции в свою очередь работают на базе эскизов. Первым делом стоит определиться на какие простейшие объемы можно разбить деталь, чтобы каждый из объемов выполнить в отдельной операции и в совокупности получить единую деталь.

## Пошаговая инструкция построения детали

Разберем небольшой пример. Нам нужно создать деталь Упор. Конечная модель представлена на скриншоте:



За одну операцию данную деталь не построить, поэтому нужно проанализировать геометрию и определиться на какие части будет поделено тело. Не важно получится у Вас 3 части или 10, Вы должны только определиться: как сделать деталь быстрее и проще. Например, можно у детали Упор построить основание сразу с четырьмя крепежными отверстиями, а можно вначале операцией выдавливания выдавить прямоугольник, а отверстия добавить в следующей операции. Оба варианта будут правильными, главное выбрать удобный и понятный именно Вам.

Лично я данную деталь построил бы в 4 операции, не считая «украшательств» в виде фасок и скруглений. Это были бы:

- операция выдавливания основания;
- операция построения на основании усеченного конуса;
- операция вычитания четырех сквозных отверстий;
- операция вычитания глухого отверстия.

С последовательностью определились, следующий шаг выбрать плоскость для построения первого эскиза и направление выполнения операции. Плоскость и направление повлияют на последующее отображение данной модели в ассоциативных видах чертежа.

Если выбрать в качестве базовой плоскости для основания системную плоскость ZX, то вид Спереди будет выглядеть вот так:



Если же исходной плоскостью будет плоскость ХҮ, то вид Спереди будет выглядеть вот так:



Ничего страшного в таком представлении нет, просто понадобятся дополнительные действия, чтобы ассоциативный чертеж соответствовал представлению конструктора о расположении видов.

Для правильного построения советуем изначально в пустом файле Детали выбрать нужную ориентацию на Панели быстрого доступа и после этого приступать к построению.

2-ynop.m3d	🖸 Деталь	2.m3d	🖸КДТ 01.10.00.00	1; 🗐 Чертеж БЕЗ	ИМЕНИЗ
олиния іужность імоугольник киз 🕶 🗄	<ul> <li>Элемент выдавливания</li> <li>Вырезать выдавливанием</li> <li>Скругление</li> </ul>	№ Придать толщину Отверстие простое Уклон Элем	<ul> <li>Ребро жесткости</li> <li>Сечение</li> <li>Булева операция</li> </ul>	<ul> <li>Добавить деталь-заготов</li> <li>Оболочка</li> <li>Масштабиров</li> </ul>	• Точка по координат С Контур Спираль цилиндрич Элементы каркас
r				<ul> <li>Диметрия</li> <li>Диметрия</li> <li>Настройк</li> </ul>	

В нашем случае, если в качестве основания принимается прямоугольная бобышка, удобнее всего выбрать вид Сверху и выполнить построение первого эскиза на плоскости ZX.

Эскизы можно строить на плоскостях и плоских гранях. В нашем случае для построения первого эскиза используется системная плоскость ZX. Строить её не нужно, в новой детали системные плоскости: ZX, ZY, XY присутствуют по умолчанию.

Для создания эскиза выбираем плоскость ZX. Сделать это можно либо кликнув по плоскости в окне модели:



Либо указав её в Дереве модели:

$\bigcirc$	Файл	Правка	Выделить	Вид Эскиз	Моделиро	вание
+	< 🖸 д	еталь БЕЗ	3 ИМЕНИ4	× 🖸 2-02-	ynop.m3d	
<ul> <li>□</li> <li>◆</li> <li>□</li> <li>□</li></ul>	Твердото моделир Каркас и поверхн Инструм эскиза	ельное рование 1 ости иенты		<ul> <li>Я Автол</li> <li>О Окруз</li> <li>О Прям</li> </ul>	иния кность оугольник	В. Эли вы, Вы вы, Скр
	×		Системная	В Эски	1 <b>*</b> 1	
	t:: t: <b>Y</b> _	<u>م</u> ۲0	Деталь (Тел-	0)		
-	0	•,	— 🗕 Начало	координат		
	0		Плоскос	ть ХҮ		
	0		💋 Плоскос	ть ZX		
	0		븓 Плоскос	ть ZY		
	0		/ Ось Х			
	0		Ось У			
	0		/ Ось Z			

Выделив плоскость одним из способов нужно нажать команду «Создать эскиз» Способов вызова команды несколько. Чаще всего используют вызов с Панели быстрого доступа



Либо с контекстного меню, которое появляется при нажатии правой кнопкой мыши на плоскости



Или с контекстной панели, которая появляется при выделении плоскости



После запуска команды, выбранная плоскость разворачивается в плоскость экрана и доступными становятся команды построения геометрических примитивов. Работу в эскизе можно сравнить с работой во фрагменте или чертеже КОМПАС-График.



Основание нашей детали проще всего выполнить командой «Прямоугольник по центру и вершине», которая расположена в расширенном списке команд «Прямоугольник»



Можно запустить команду «Прямоугольник», а к «Прямоугольнику по центру и вершине» перейти на Панели параметров



После вызова команды необходимо первым кликом указать центр прямоугольника, а вторым указать одну из вершин. Прямоугольник построим произвольных размеров, необходимые значения по горизонтали и вертикали зададим позже проставив управляющие размеры.



Проставим 2 линейных размера. Можно воспользоваться командой «Линейный размер», можно «Авторазмер».



При простановке авторазмера достаточно кликнуть на одном из вертикальных отрезков и в месте расположения размерной надписи, а затем по одному из горизонтальных отрезков и также в месте расположения его размерной надписи.

После простановки размера появляется окно:

 v9	92.0	92	<ul> <li>X</li> </ul>
Комментарий:			E3 ±

В данном окне необходимо ввести значение размера. В нашем случае это 160 у горизонтального размера и 100 у вертикального.





Эскиз готов, 4 сквозных отверстия мы выполним позже, поэтому на данном эскизе их изображать необходимости нет. Если же мы решили бы выполнить отверстия в этой же операции, то нужно было бы построить следующий эскиз:



Выполнив построения в эскизе можно сразу перейти к формообразующей операции. В нашем случае — это операция выдавливания:

$\otimes$	Файл Правка	Выделить В	ид Вставка Черчені	ие Ограничен	ния Модели
+	💽 Деталь БЕЗ И	мени1 🗙	🗟 🕂 _кдт 01.10.00	0 🛆	∖ 2-02-упор.і
٥	Твердотельное моделирование		5 Элемент выдавливания	£ 0, 7	<u></u> <u> </u>
-	Каркас и поверхности		вырезать	L' & L	7 Условно
Ц	Инструменты эскиза	50	Ребро жесткости	~ ~ <u>~</u>	Т Надпис
	×	Системная 🗄	Элементы 🔻 🗄	Геометр 🔻 🗄	Обозначе
Ê	Параметры		\$	٤	···· [] /
国	2		0 H		

Кликаем по команде «Элемент выдавливания» и вводим необходимые значения на Панели параметров. В нашем случае нет уклона, тонкой стенки или еще каких-либо дополнительных атрибутов. Нужно указать только высоту выдавливания. В нашем примере высота=20.

Файл Правка Выделить Вид Эскиз Моделир-🖸 Деталь БЕЗ ИМЕНИ1 XOA КДТ 01.10.00 Твердотельное H 📆 Автолиния моделирование Каркас и 8 Q B Окружность поверхности Инструменты **Прямоугольни**к эскиза 2 Системная 3 Эскиз -Параметры Ê Элемент выдавливания 먨 Ð A fx Результат: Объединение Сечение 💣 Эскиз:1 × Направляющий объект Эскиз:1 Способ: 王下王 На расстояние Расстояние 🔻 20 Угол 0

Вводим значение 20 в ячейку «Расстояние» на Панели параметров

Подтверждаем операцию кнопкой «Создать объект» или нажав колесо на мышке. В итоге получаем следующее тело:



Основание построено, для последующих эскизов можно использовать плоские грани основания. Способов создавать эскизы и операции несколько, в текущем примере мы рассмотрим один, чтобы не перегружать статью.

Построив основание «сбрасываем» команду «Элемент выдавливания» клавишей Esc или кнопкой «Отмена» на Панели параметров . Если не «сбросить» команду, то последующий выбор грани приведет к её выдавливанию, придется переходить на эскиз через Панель параметров, а такой способ в данной статье мы не рассматриваем.

Выделяем верхнюю грань основания и запускаем команду «Создать эскиз» любым из способов, которые были рассмотрены в данной статье. Например из контекстной панели



В открывшемся эскизе строим окружность произвольного размера. Центр окружности размещаем в начале координат. Для построения окружности используем команду «Окружность»

Райл Правка	Выделить В	ид Вставка Черчени	ие Ограничения М	Иоделирование 🕌	циагностика Настройка
Деталь БЕЗ И	IМЕНИЛ × [	🔊 <u> </u> кдт 01.10.00	🖸 🖸 2-02-упо	p.m3d	🗿 🕂 Деталь2.m3d
ердотельное оделирование эркас и эверхности нструменты киза	L ➡ 8 5 2 8 < ~	Элемент выдавливания Вырезать выдавливанием Ребро жесткости	Автолиния Прямоугольния Отрезок	Окружность к СДуга Вспомогате прямая	Фаска Скругление пь Спроецировать объект
×	Системная 🗄	Элементы 🔻 🗄		Геометрия	•
ерево		¢		- 1 - 1 h	ዸዸቘ፞፞፞∫፝፞፞፞፞፞፞፞፞ዺ፞፞፞፞፞፞፞

После построения окружности ставим к ней авторазмер «Давторазмер и задаем его значение = 70.



Непосредственно из эскиза переходим на операцию выдавливания, запустив команду «Элемент выдавливания»

Ø	Файл Правка	Выделить В	ид Вставка Черчені	ие Ограничен	ния Модели
+	🖸 Деталь БЕЗ И	мени1 🗙	🔊 🕂 _кдт о1.10.00	🖸 🛆	<u>∖</u> 2-02-упор.ı
	Твердотельное моделирование Каркас и поверхности Инструменты эскиза		Элемент выдавливания вырезать выдавливанием Ребро жесткости		<u>у</u> Автоосе Условно пересеч Т Надписи
	×	Системная 🗄	Элементы 🔻 🗄	Геометр 🔻 🗄	Обозначе
°Es	Параметры		¢	٤	···· L 2
同	2		😗 🗄		

На Панели параметров задаем Расстояние = 60 и Угол = 4 (если у угла нужно сменить направление, то нажимаем «Сменить

	Угол 🔻	4	•	$\rightarrow$	
направление»				)	, нажимаем «Создать объект» или
ROHOCO MUUUU B		TOOM			

колесо мыши. В итоге получаем:



Следующий шаг — добавить на деталь отверстия и скругления. Начнем с отверстий. Выделим верхнюю грань основания и создадим новый эскиз. Способы вызова команды рассматривали ранее, поэтому останавливаться подробнее на этом не будем.



В эскизе выполняем построение четырех окружностей. Как вариант начертить 1 шт., а остальные получить командой «Зеркально отразить».

Для построения окружности используем команду «Окружность» 💿 Окружность

Райл Правка	Выделить В	ид Вставка Черчені	ие Ограничения М	Лоделирование	Диагностика Настройка
Деталь БЕЗ И	IМЕНИ1 ×	🗟 🕂 _кдт 01.10.00	🛛 💽 2-02-упој	p.m3d	💽 🕂 Деталь2.m3d
ердотельное оделирование зркас и эверхности нструменты киза	L ₩ 8 5 2 8 4 2	Элемент выдавливания Вырезать выдавливанием Ребро жесткости	Автолиния Прямоугольник Отрезок	Окружност С С Дуга Вспомогат Прямая	гь Фаска Скругление ель Спроецировать объект
×	Системная 🗄	Элементы 🔻 🗄		Геометрия	• 1
ерево		¢	E [1	₃ 🥠 ▾ 🛝	𝘤 ৻ౖ ∰ _ Q Q

После построения окружности ставим к ней авторазмер (Д Авторазмер и задаем его значение = 15.



Также ставим 2 размера от начала координат — один вертикальный, другой горизонтальный. Значение вертикального размер 35, горизонтального 65.



Построим в эскизе оси симметрии, которые необходимы нам для симметричного переноса построенной окружности. Оси построим командой отрезок, со стилем линии «Осевая». Длина отрезков не играет роли, главное получить одну горизонтальную ось и одну вертикальную. Точка привязки осей- начало координат.

Берем команду «Отрезок»



На Панели параметров ставим стиль линии «Осевая»

Строим 2 отрезка произвольной длины — один вертикальный, второй горизонтальный. Точка привязки начальной точки отрезков — начало координат.



Выполнив вспомогательные построения перейдем непосредственно к получению копий. Выделим окружность и запустим с инструментальной панели Изменение геометрии команду «Зеркально отразить»



Укажем одну из построенных осей. В итоге произойдет симметричное копирование и эскиз будет выглядеть вот так:



Прервем команду, выделим уже обе окружности (удерживая клавишу Ctrl или Shift), вновь запустим команду «Зеркально отразить» и укажем вторую из построенных осей (если вначале указывали вертикальную ось, то теперь укажем горизонтальную). Получим еще 2 копии, эскиз будет выглядеть так:



Не выходя из эскиза, запустим команду «Вырезать выдавливанием» с инструментальной панели Элементы



На Панели параметров сменим способ на «через все»

-	Параметры			3
関	Элемент выдавливания	(		223
f <sub>x</sub>	o a 2 A	~	1	×
Ξ	Результат: Вычитание			
	Сечение	Эскиз:3 × 2	7	μ
	<u>Направляющий</u> объект	Эскиз:3	<	1
	Способ: На расстояние	びを		
	Расстояние 🔻	10 Через все	±	4
	Угол 🔻	0	•	_

Нажмем кнопку «Создать объект» или подтвердим команду нажатием на колесо мыши.

В итоге получим деталь с четырьмя отверстиями



Аналогично будет построено центральное отверстие. Из особенностей — отверстие не сквозное, поэтому на Панели параметров команды «Вырезать выдавливанием» нужно будет указывать конкретное расстояние, в нашем случае это 60 мм.

На верхней гране усеченного конуса создаем эскиз



В Эскизе строим окружность диаметром 50 мм., центр окружности привязываем к началу координат. Стиль линии — «основная». Если у Вас с прошлой операции построения осей стиль линии остался «осевая», то необходимо изменить его на Панели параметров



Не выходя из эскиза запускаем команду «Вырезать выдавливанием» и на Панели параметров указываем глубину выдавливания 60 мм.

$\bigcirc$	Файл Правка	Выделить В	ид Вставка	Черчени	е Ограни	ичени
+	💽 Деталь БЕЗ И	мени1 🗙 [	<b>0</b> 78.505.9.01	00.00.A3I	o 🗐	Черт
	Твердотельное моделирование Каркас и поверхности	D ► 8 5 2 8	Элемент выдавлив Вырезать выдавлив	ания	50 0, 51 0,	
Ц	Инструменты эскиза	40	нест Выр	езать вы	давливан	ием Г.
	¥	Системная 🗄	Элементы	• 1	Геометр	
f <sub>x</sub>	• • 9			✓ ×		
		ание 🖬 🖬 ение 💣 Эски	3:5 X	C L		
	<u>Направляк</u>	ощий Эскиз:5		×1		
	Спи На рассто	особ: 🔚 🗰	で 宝 宝			
	Расстояни	e 🕶 60		± ←		
	Ven			- 4		

После указания параметров нажимаем «Создать объект» или подтверждаем команду нажатием на колесо мыши.

Деталь должна выглядеть следующим образом:



Осталось указать на детали скругления и фаски.

Выбираем команду «Скругление» с инструментальной панели Элементы тела



Задаем на Панели параметров радиус скругления. В нашем случае у вертикальных ребер основания радиус равен 10 мм. Кликаем по всем четырем ребрам, в итоге получаем вот такое изображение:



Для удобства указания ребер, чтобы не крутить модель можно было перейти в режим отображения «Каркас»



Деталь будет выглядеть в виде скелета и указывать невидимые в режиме «Полутоновое» ребра



В дальнейшем можно перейти обратно на полутоновое отображение или выполнять построения дальше в «Каркасе». Мы перейдем обратно в «Полутоновое»

Оформление	Диагностика	Управл	тение	Hac	тройк	а При	ложения	Окно Сп	равка
📕 Чертеж БЕЗ	ИМЕНИ1	🝺 Bui	lding.a	3d					
Придать толщину Отверстие простое Уклон ОТ Сечение Булева операция		о кости ние за ация	<ul> <li>Добавить деталь-заготов</li> <li>Оболочка</li> <li>Масштабиров</li> </ul>		Точка по координатам С Контур Спираль цилиндрическ № Колле геоме				
Элем	енты тела		_			• =	Элементы	каркаса 🔻 🗄	Массив, копиро
E C	R • 🏦 j	5+ -	🕈 🔇	) <b>-</b> утоно	<b>ю</b> овое (	🔹 🔯 с карка	▼ \$%	<u>1</u> 13 14 1	

Выполним скругление верхних ребер основания и ребра между основанием и усеченным конусом. Для этого запустим вновь команду «Скругление» на Панели параметров зададим радиус 5 мм. и укажем необходимые ребра:



Верхние ребра основания представляют собой замкнутый контур и расположены они по касательной друг к другу, поэтому можно указать только одно из ребер. Подтвердим

построения кнопкой «Создать объект» 🗹 или нажатием на колесо мыши.



Осталось построить фаски, но данное построение оставим Вам в качестве домашней работы. Скажу только, что фаска строится аналогично скруглению — также нужно

указывать ребра, а вместо радиуса задавать длину и угол или длины двух катетов фаски. Сама команда находится в расширенном списке команды «Скругление»



Деталь построена.

Оценка статьи:

**\*\*\*\*\*\*** (голосов: 1, средняя оценка: 5,00 из 5)

Поделиться с друзьями: